


## Quattro Reference NF-Kabel mit WBT 101+ Bauanleitung

	<p>Beginnen Sie mit der Kabelseite mit dem <u>G</u> von <u>G</u>roneberg. Isolieren Sie ca. 30mm des blauen Kabelmantels ab.</p>
	<p>Ziehen Sie einen ca. 5mm breiten Strang der Abschirmung zu einer Seite und schneiden Sie den Rest der Abschirmung ab.</p>
	<p>Entfernen Sie die transparente Folie und biegen Sie die beiden roten Adern zu einer Seite. Isolieren Sie die beiden schwarzen Adern vollständig ab.</p>



Verdrillen Sie die beiden schwarzen Leiter, den 5mm-Teil der Abschirmung und den Kernstabilisator (blanker Kupferleiter in der Mitte des Kabels) miteinander.  
Isolieren Sie etwa 5mm der roten Adern ab und verdrillen Sie diese.

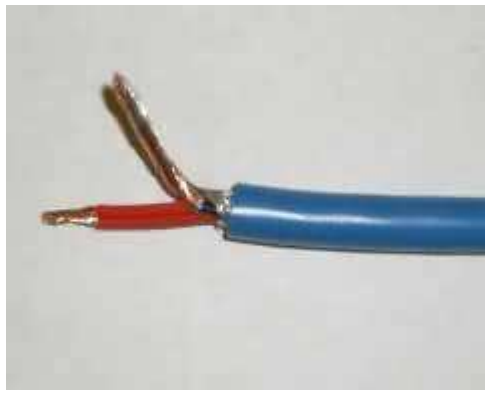

Verlöten Sie die roten Adern und schneiden Sie die Spitze gerade ab.



Schneiden Sie das Ende der verdrillten schwarzen Adern, der Abschirmung und des Kernstabilisators so ab, dass diese ca. 3mm kürzer als die roten Adern sind.  
Löten Sie einen Punkt auf das abgeschnittene Ende und schneiden Sie es gerade.



Ziehen Sie den blauen Kabelmantel zum Kabelende bis nur noch etwa 10mm der roten Adern sichtbar sind.



Entfernen Sie die Spannhülse und die Zugentlastungsschraube eines WBT 101+ Cinchsteckers und schrauben Sie den Stecker auf das vorbereitete Kabel.



Platzieren Sie die roten Adern auf dem Mittelkontakt des Steckers und die verdrehten schwarzen Adern, Abschirmung und Kernstabilisator in der rechten Ecke und biegen Sie diese nach außen.




Schrauben Sie den Stecker zurück bis die schwarzen Adern, Abschirmung und Kernstabilisator sich in der linken Ecke befinden.




Löten Sie die roten Adern auf den Mittelkontakt.  
Löten Sie die schwarzen Adern, Abschirmung und Kernstabilisator an das Gehäuse des Steckers.  
Schrauben Sie die Zugentlastungsschraube in den Stecker und verschließen Sie ihn mit der Spannhülse.  
Markieren Sie diese Seite mit „an Vor-, Verstärker oder Receiver“.



Wechseln Sie zur anderen Seite des Kabels. Isolieren Sie ca. 30mm des blauen Kabelmantels ab.

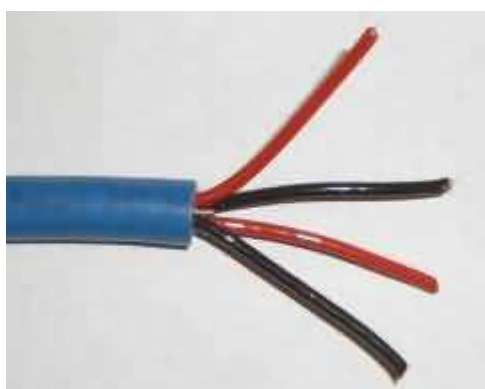

Schneiden Sie die Abschirmung und den Kernstabilisator ab.

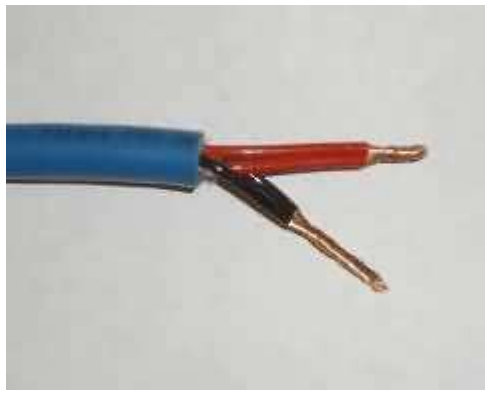

Isolieren Sie ca. 5mm der roten Adern ab und verdrillen Sie diese.  
Isolieren Sie ca. 20mm der schwarzen Adern ab.  
**ACHTUNG:** Die abisolierten schwarzen Adern dürfen den Rest von Abschirmung und Kernstabilisator nicht berühren.



Löten Sie die beiden roten Adern zusammen und schneiden Sie das Ende gerade.  
Schneiden Sie diese ca. 3mm kürzer als die roten Adern und löten Sie einen Punkt auf das Ende.



Ziehen Sie den blauen Kabelmantel zum Kabelende bis nur noch etwa 10mm der roten Adern sichtbar sind.  
Entfernen Sie die Spannhülse und die Zugentlastungsschraube eines WBT 101+ Cinchsteckers und schrauben Sie diesen auf das Kabel und verlöten Sie ihn wie zuvor beschrieben.



Schrauben Sie die Zugentlastungsschraube in den Stecker und verschließen Sie ihn mit der Spannhülse.